


Montageanleitung Beleuchtung für Frontkehrmaschine SWE-60



1. Kabel vorbereiten

Hierzu zwei Wellrohr ($\text{Ø}12,5 / \text{Ø}10$) abschneiden. Das Wellrohr 1 nach 350mm einschneiden. Durch beide Wellrohre das zweiadrige Kabel verlegen. Den Abzweig der beiden Wellrohre mit Klebeband verkleben.

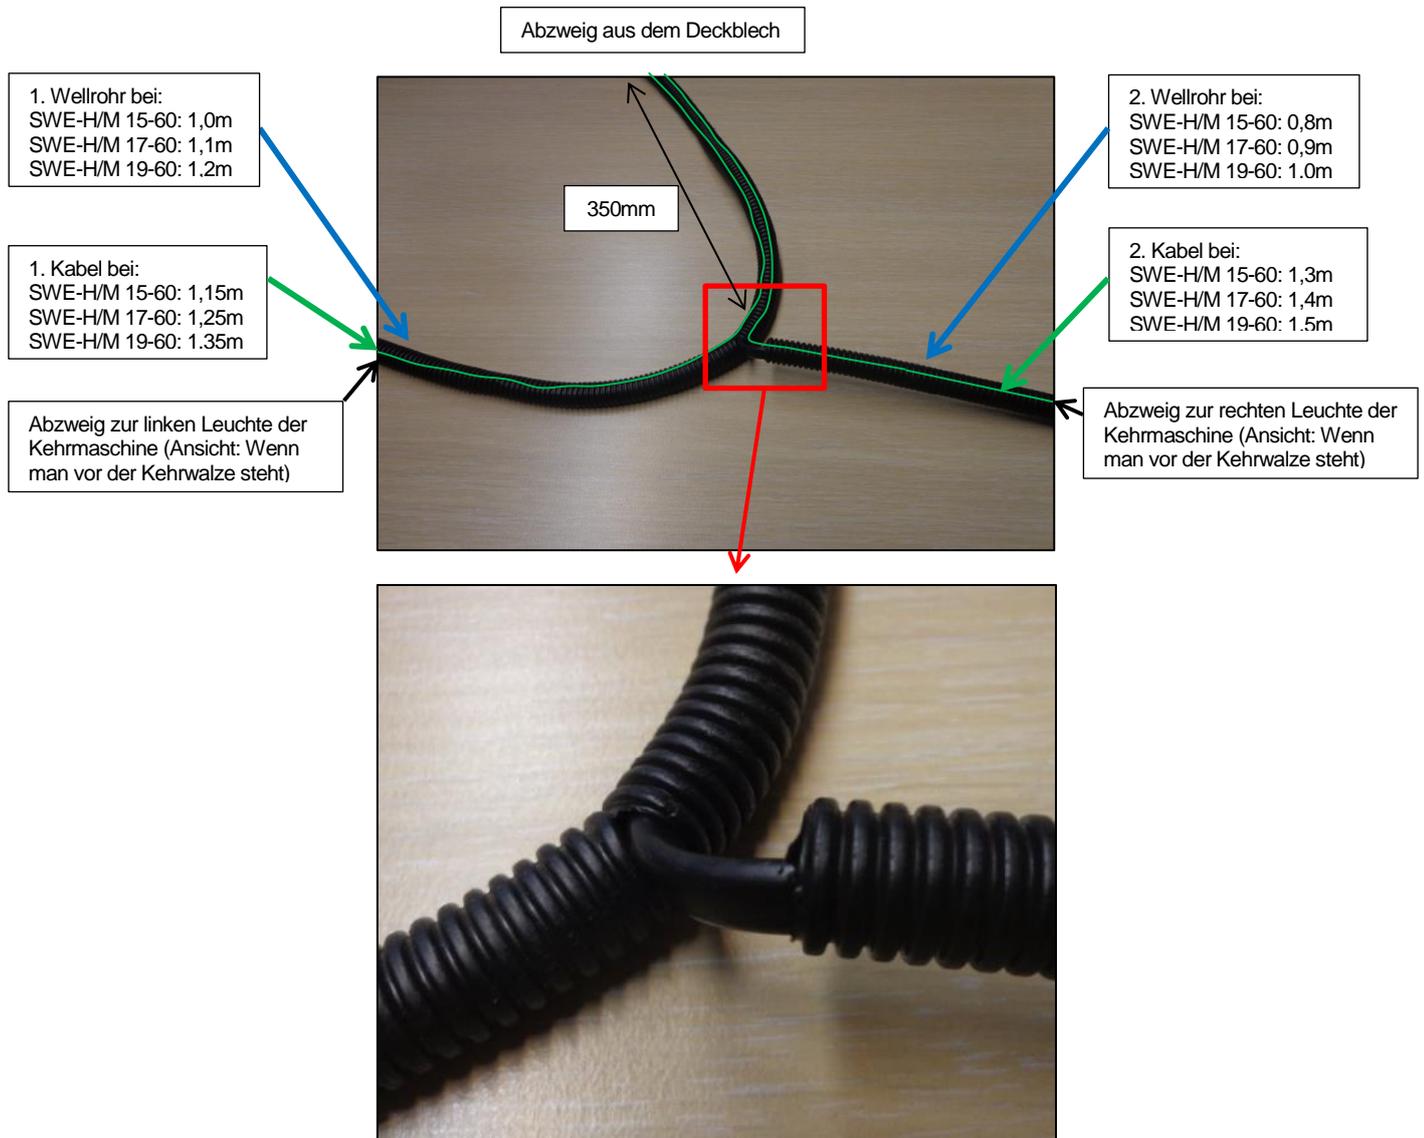

2. Kabel verlegen

Den Kabelbaum wie auf den folgenden Fotos verlegen.

Zuerst mit dem Abzweig der aus dem Deckblech führt beginnen und diesen unter die PE-Abdeckung führen.



Bild von unten



Bild von oben auf das Deckblech

Danach die beiden Wellrohre durch die Bohrungen nach außen zur Beleuchtung verlegen.

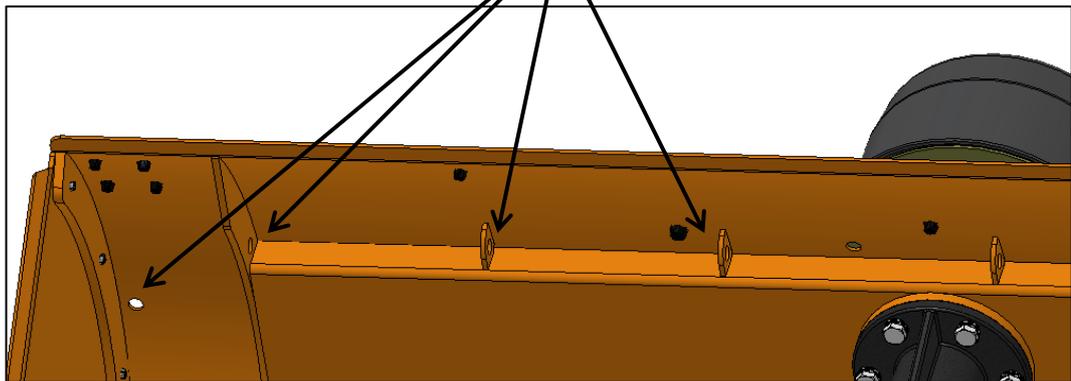


Bild: Wellrohr zur linken Seite verlegen, den gleichen Verlauf zur rechten Seite verlegen (nicht dargestellt)



Bild: linke Seite unter dem Deckblech

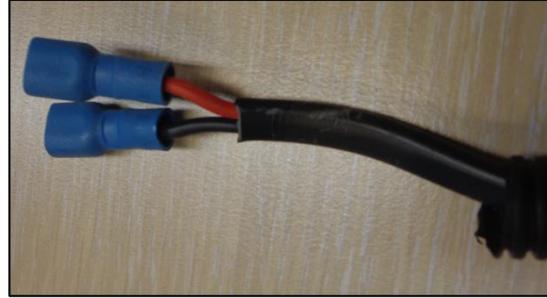


Bild: rechte Seite unter dem Deckblech

3. Steckverbinder an klemmen



Steckverbinder anbringen an den Abzweig der unter die PE-Abdeckung führt.



Steckverbinder an die zwei Enden die zu der Beleuchtung führen anbringen.

4. Halter rechts und links anschrauben und Kabel durchführen



5. Kabel an Beleuchtung kürzen und Steckverbinder anbringen



6. Stecker + Kabel das zum Trägerfahrzeug führt verlegen

Hierzu das Wellrohr auf 1,7m und das zweiadrige Kabel auf 1,8m abschneiden, die Längen können je nach Steckdosenposition am Trägerfahrzeug variieren.

Das Kabel durch das Wellrohr ziehen, auf der einen den Stecker montieren, die andere Seite wie auf dem Bild unter die Abdeckung ziehen.



Auf das Kabelende die Flachsteckhülsen befestigen und über die zwei Flachsteck – Abzweige mit dem Kabelbaum verbinden. Die Enden mit Klebeband abkleben und mit Kabelbinder befestigen. Zum Schluss die PE-Abdeckung wieder befestigen.

